

Nr OT	7-0019	Fecha Informe	21/05/2026
Cliente	SIKA		
Modelo	CAT 924G	Componentes	CARGADORA
Atención	GIMENA	Serie	RBB00928
Serie Componente	RBB00928	Teléfono	n/a
Equipo nº	n/a	Horas componente	5287.6
Trabajo	REPARACION	Fecha intervención	18/05/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

Se debe reparar alarma retroceso, pérdida de combustible y bocina delantera.

Comentarios del proceso de reparación

Se inspecciona pérdida de combustible proveniente de la parte superior del tanque donde se aloja el sensor medidor. Se retira el mismo y se encuentra su junta rota, se reemplaza la misma por nueva.

Se cambio alarma de retroceso quemada por nueva y se reparo su cableado de alimentacion el cual se encontraba cortado.

Se reparo arnes electrico de bocina, dejando en funcionamiento la misma.

Recomendaciones

Es conveniente el resellado de cilindro de direccion izquierdo. KIT SELLOS N° 233-9204.

Se debe resellar orbitrol.

Reemplazar mangueras de agua N° 185-1023 ; 185-1024 ; 216-6944 x2 ; 215-4011 x3 ; 8I-1362 ; 9M-7958 X2 ; 9X-2133.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8




Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11

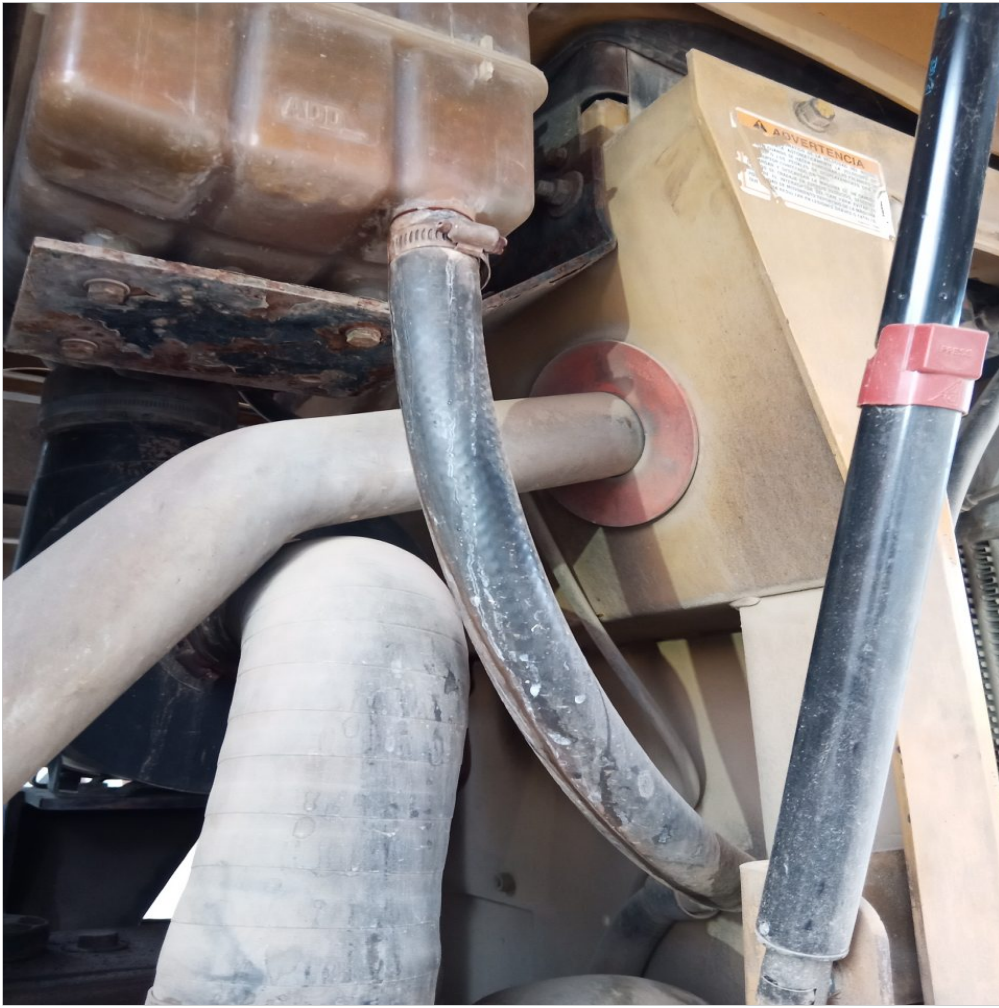

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	07:30	16:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	18/05/2026	AD045FB	20

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán