

Nr OT	306	Fecha Informe	26/05/2026
Cliente	Artug / Rúa Don José		
Modelo	CATC4.4	Componentes	Motor
Atención	Gustavo Ferligoj	Serie	J1Z05334 / J1Z05334
Serie Componente	J1Z05334 / J1Z05333	Teléfono	11 5452-3101
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Auxiliar Babor / estribor	Horas componente	6326
Trabajo	mantenimiento preventivo	Fecha intervención	21/05/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Tareas en motor de babor

- * Reemplazo de turbo (desmontar el existente, recorrerlo y volver a montar)
- * Reemplazo de bomba de agua / termostato de motor
- * Desmontar sistema de admisión y limpieza por contaminación de aceite
- * Reemplazo de filtro de venteo
- * Prueba de funcionamiento
- * Confección de informe de servicio técnico

Tareas en motor de estribor

- * Reemplazo de turbo compresor x horas cumplidas (desmontar el existente, recorrerlo y volver a montar)
- * Limpieza del sistema de admisión por contaminación de aceite
- * Reemplazo de termostato
- * Reemplazo de filtro de venteo
- * Limpieza de carcasa frontal y trasera para evaluar posibles fugas de aceite por ambos retenes
- * Confección de informe de servicio técnico
- * Prueba de confiabilidad

Comentarios del proceso de reparación

Motor Babor

Se procede al desarme de los componentes mencionados para su reemplazo

Turbo compresor OK

bomba de agua motor OK

termostato de motor OK

Luego se procede al desarme y limpieza del sistema de admisión , reemplazo de juntas y sellos del mismo se realiza control de luz de válvulas , Adm y escape según especificaciones

Motor Auxiliar Estribor

Se procede al desarme de los componentes mencionados para su reemplazo

Turbo compresor OK

termostato de motor OK

Luego se procede al desarme y limpieza del sistema de admisión , reemplazo de juntas y sellos del mismo se realiza control de válvulas según especificaciones

se continuo con la limpieza de carcasa frontal y trasera por posibles fugas de aceite , y se detecto q la parte frontal la fuga venia por la junta de tapa de válvulas , (la misma se reemplazo), y la fuga por la carcasa trasera venia por el reten de bancada que el mismo se recomendó para su reemplazo los dos equipos se dejan en funcionamiento probados operativos

Recomendaciones

reemplazo de reten trasero motor estribor por fugas de aceite

Soporte de imágenes

Imagen 1



desmontaje y limpieza admisión

Imagen 2



reemplazo turbo babor

Imagen 3



desmontaje turbo babor

Imagen 4



reemplazo termostato babor

Imagen 5



reemplazo bomba babor

Imagen 6



reemplazo termostato estribor

Imagen 7




reemplazo turbo estribor

Imagen 8



montaje turbo estribor

Imagen 9

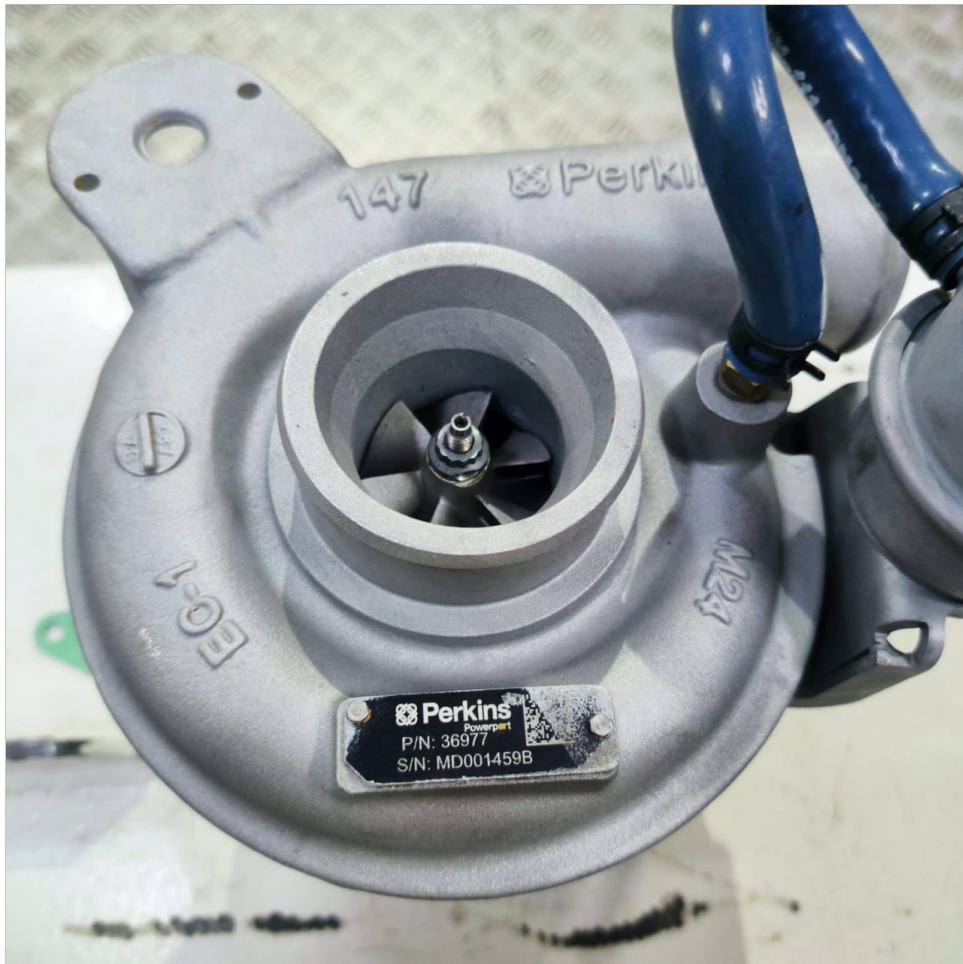

turbo nuevo estribor

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Carlos Alarcon	Trabajo	07:00	16:00
Ruben Sanchiz	Trabajo	07:00	16:00
Carlos Alarcon		07:00	16:00
Ruben Sanchiz		07:00	16:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Carlos Alarcon	21/05/2026	AE549MY	60
Carlos Alarcon	22/05/2026	AE549MY	60

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Carlos Alarcon, Rubén Sanchiz	Carlos Virue	Carlos Virue