

Nr OT	...	Fecha Informe	20/06/2026
Cliente	GUERRA JOSE		
Modelo	CASE 580N	Componentes	RETROEXCAVADORA
Atención	JOSE GUERRA	Serie	NHAH17245
Serie Componente	NHAH17245	Teléfono	n/a
Equipo nº / Nombre de la embarcación	n/a	Horas componente	6283
Trabajo	ASISTENCIA TECNICA	Fecha intervención	16/06/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

El cliente manifiesta que el equipo no arranca.

Comentarios del proceso de reparación

Al llegar al lugar se evalúa la máquina observando pérdida de combustible por bombín manual, evitando cargar de combustible la bomba de alta. Se avisa al cliente y se reemplaza por nuevo.

También se aprecia las aspas del ventilador rozando el plástico cobertor del radiador, se inspecciona y se encuentra que los montantes de la pata motor están rotos. Se reemplaza todos por nuevos subsanando el inconveniente con el ventilador.

Se da marcha, no se observan fallos durante la prueba con fuerza. El equipo queda operativo.

Recomendaciones

Se encuentra sensor de testigo de bloqueo roto, es conveniente su reemplazo.

Cilindro estabilizador izquierdo con pérdida, se debe resellar.

Cilindro swing izquierdo con pérdida, se debe resellar.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Bombin nuevo

Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Sensor roto

Imagen 11



Imagen 12



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	08:00	17:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	16/06/2026	AD045FB	160

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán