

Nr OT	-	Fecha Informe	13/07/2026
Cliente	Inmarsa		
Modelo	Cat 3306	Componentes	Genset
Atención	-	Serie	6NC30204
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Babor	Horas componente	1
Trabajo	Subsanación de pérdida de aceite y chequeo de alarma	Fecha intervención	13/07/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia técnica para realizar la subsanación de una pérdida de aceite proveniente del equipo.

También solicita realizar chequeo de la alarma/parada por baja presión de aceite

Comentarios del proceso de reparación

Se comienza por realizar el reemplazo del sello de la cañería del enfriador de aceite, de dónde provenía la fuga, al momento de probar nuevamente el equipo, se encuentra que, en una de las salidas de la vena de lubricación de aceite, una de las cañerías la cual lleva una virola, se encontraba dañada, por lo cual se realizó la reparación y se colocó nuevamente la virola, subsanando las pérdidas de aceite.


Luego de poner el equipo en marcha se realiza prueba de parada por baja presión de aceite, la cual se encuentra fuera de funcionamiento ya que el presostato no cambia de estado al ejercer presión sobre el, por lo que se deberá realizar el reemplazo del sensor.

Recomendaciones

Se recomienda realizar el reemplazo del presostato para lograr el correcto funcionamiento de la alarma.

Soporte de imágenes

Imagen 1

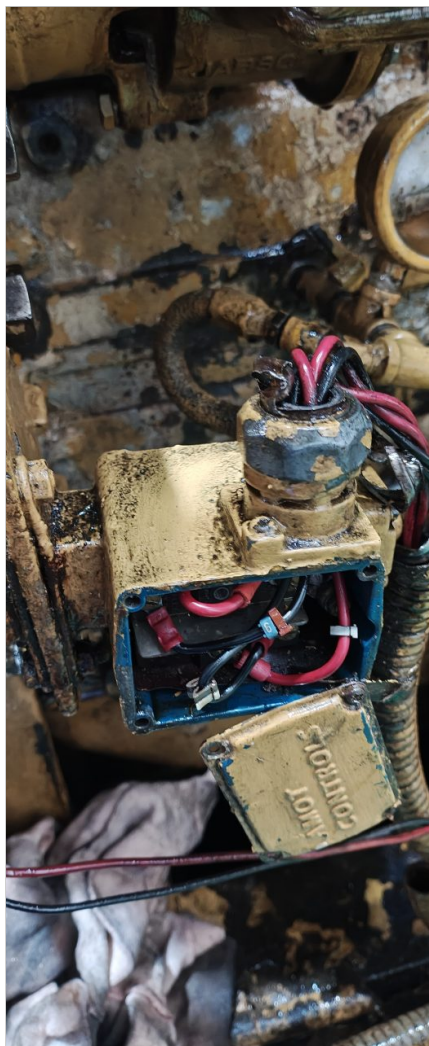

Presostato dañado y en mal estado

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Viaje	07:00	16:00
Emanuel Sanchez	Viaje	07:00	16:00
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	16:00
Emanuel Sanchez	Trabajo	07:00	16:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	13/07/2026	AE549MY	106
Emanuel Sanchez	13/07/2026	AE549MY	106

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese, Emanuel Sanchez	Juan Manuel Pugliese	Carlos Virue