

Nr OT	99-0060	Fecha Informe	29/07/2026
Cliente	SCAVO FRANCO		
Modelo	HYUNDAI 210LC	Componentes	EXCAVADORA
Atención	HORACIO	Serie	N60718157
Serie Componente	N60718157	Teléfono	n/a
Equipo nº / Nombre de la embarcación	n/a	Horas componente	3059.3
Trabajo	SERVIS 250HS	Fecha intervención	28/07/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

Es necesario realizar servicio de 250hs.
Control general de equipo.

Comentarios del proceso de reparación

Se comenzo con el drenado de aceite motor, se reemplazo su filtro de aceite y se cargo aceite nuevo 15w40. Se reemplazaron todos los filtros de combustible. Se retiraron y sopletearon los filtros de aire. Se realizo control y regulacion de luz de valvulas. Se reemplazo aceite de reductora de giro. Se controlo niveles de aceite de mandos finales. Engrase completo de equipo y se estiro ambas cadenas de tren rodante. Se limpio regilla protectora de radiadores. Se dio marcha. No se observan fallos durante la prueba con fuerza. El equipo queda operativo.

Recomendaciones

Es conveniente reemplazar aceite mandos finales, se encuentra muy deteriorado.
Cilindro izquierdo de boom con perdida, se debe resellar.
Reemplazar filtros de aire.
Control diariamente de niveles de fluidos.
Es necesario hidrolavado de radiadores.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



CILINDRO CON PERDIDA

Imagen 8



Imagen 9



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	07:00	11:30
Daniel Biassoni	Trabajo	07:00	11:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	28/07/2026	AD045FB	220
Daniel Biassoni	28/07/2026	AD045FB	220

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Daniel Biassoni, Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán