

Nr OT	..	Fecha Informe	03/08/2026
Cliente	FANTIN PEDRO		
Modelo	CAT D6N	Componentes	TOPADOR
Atención	DARIO	Serie	LJR01526
Serie Componente	LJR01526	Teléfono	3482204294
Equipo nº / Nombre de la embarcación	n/a	Horas componente	5753.9
Trabajo	ASISTENCIA EN LUGAR	Fecha intervención	03/08/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

El equipo presenta falla en movimiento de espejo.

Comentarios del proceso de reparación

Se conecta herramienta de diagnóstico Caterpillar ET al equipo, procediendo a realizar la lectura y control de códigos de diagnóstico.

Durante el diagnóstico se detectan códigos activos relacionados con los sensores de posicionamiento.

A continuación, se realiza la inspección del arnés eléctrico involucrado, verificando conexiones, alimentación y señales correspondientes. Se efectúa el testeo del sistema, detectándose falta de señal proveniente de los sensores de posicionamiento de la palanca de control de la hoja (joystick).

Ante esta condición, se procede al desmontaje y retiro del joystick de comando de la hoja, trasladándolo al taller para realizar una evaluación más detallada, diagnóstico y posterior reparación

Recomendaciones

El equipo queda pendiente de la evaluación y reparación del joystick de control de la hoja. Una vez reparado el componente, se recomienda proceder con su instalación y realizar nuevamente el diagnóstico mediante Caterpillar ET, verificando la eliminación de los códigos activos y comprobando el correcto funcionamiento de los movimientos y controles de la hoja.

Soporte de imágenes

Imagen 1

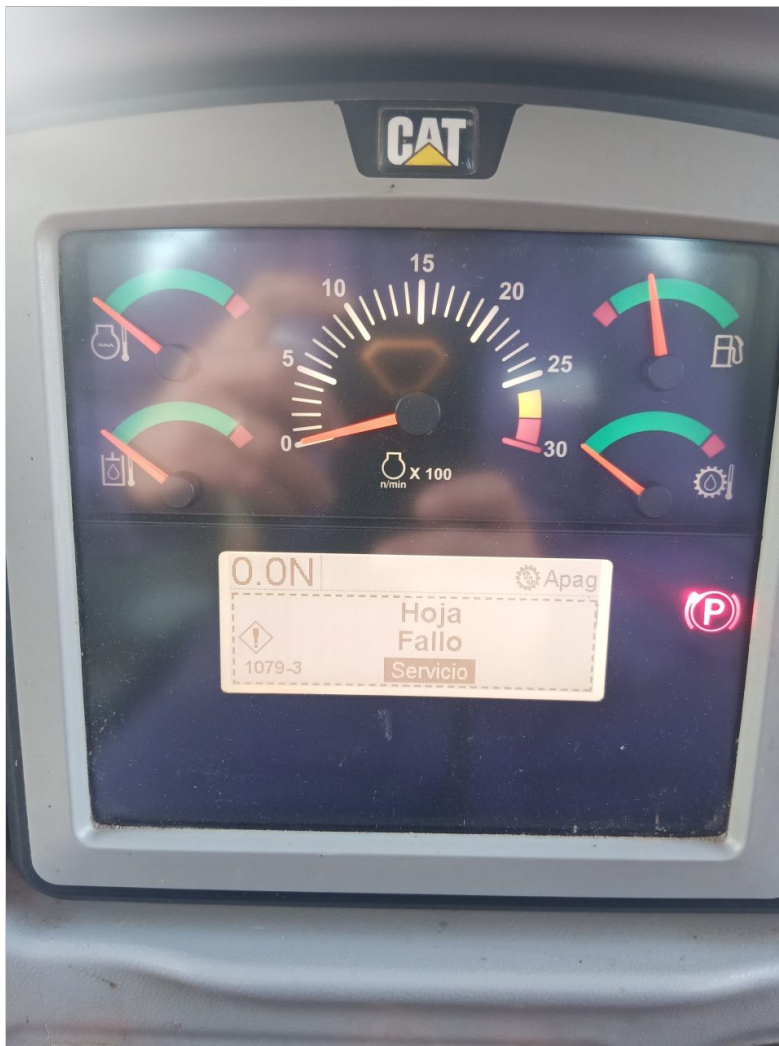


Imagen 2



Imagen 3

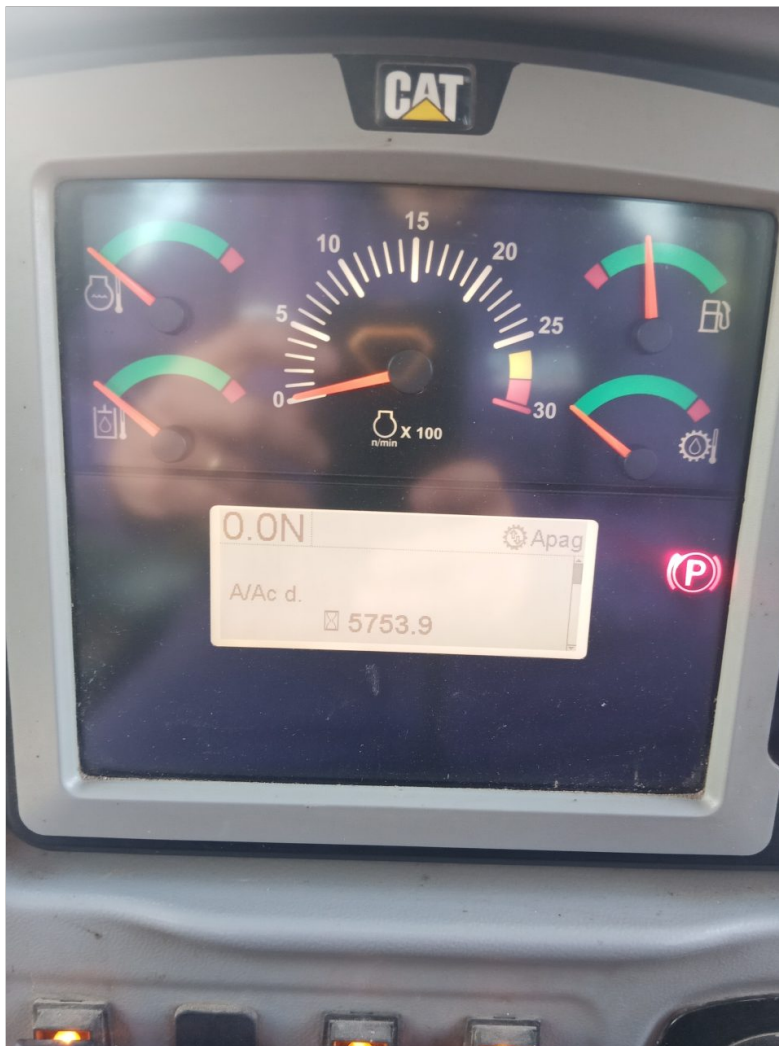


Imagen 4



Imagen 5



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	08:00	12:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	03/08/2026	AD045FB	140

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán