

Nr OT	-	Fecha Informe	25/08/2026
Cliente	Servicios Maritimos		
Modelo	Cat C4.4	Componentes	-
Atención	-	Serie	1JZ06414
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Babor / Coopor Estibador II	Horas componente	16.877
Trabajo	Chequeo por falla	Fecha intervención	25/08/2026
Informe nº	2		

Solicitud del cliente

El cliente solicita revisión del equipo, el cual estando en funcionamiento normal, luego de un tiempo y aleatoriamente, el equipo comienza a bajar las RPM progresivamente hasta apagarse. También, al aplicar carga al equipo se notan caídas de RPM sin lograr recuperarse.

Comentarios del proceso de reparación

Se comenzó por realizar la prueba del equipo, el cual al momento de darle carga, se notó una caída de 42 rpm, las cuales no fueron recuperadas luego.

Se notó al momento de la falla un ruido extraño proveniente del L- series (Actuador de velocidad) probablemente intentando recuperar las RPM sin éxito.

Se opta por la extracción de la bomba inyectora debido a inconvenientes pasados con el sistema de combustible y sospecha de que el sistema de aceleración interno de la bomba inyectora se encuentra trabado con suciedad.

Recomendaciones

Se recomienda realizar el reemplazo del sello de la tapa de carga de aceite, ubicada en la tapa de válvulas. N° parte: 124-0506

Soporte de imágenes

Imagen 1



Tapa a reemplazar sello

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	08:00	20:00
Rubén Sanchiz	Trabajo	08:00	20:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	25/08/2026	AE549MZ	1200
Rubén Sanchiz	25/08/2026	AE549MZ	1200

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese, Rubén Sanchiz	Juan Manuel Pugliese	Carlos Virue