

Nr OT	358	Fecha Informe	12/09/2026
Cliente	GELEC (La Anónima)		
Modelo	Volvo Penta TAD 734 GE	Componentes	MOTOR
Atención	Franco Diaz	Serie	5311190270
Serie Componente	5311190270	Teléfono	xxxxx
Equipo nº / Nombre de la embarcación	1	Horas componente	1234
Trabajo	Evaluación de equipo	Fecha intervención	11/09/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Evaluación por falla de equipo

Comentarios del proceso de reparación

Al llegar al sitio se observa al equipo cubierto de polvo del ambiente, también se observa con faltante de un tramo del caño de escape y el bombín de combustible para purgado de circuito roto.

Al realizar la puesta en marcha, el equipo falla y arranca en tres cilindros, se diagnostica problemas en la inyección de combustible y fallos de comunicación de la ECU con la interfaz (vodia).

Se procede a realizar extracción de inyectores, riel de alta presión y caños de combustible para llevar a laboratorio y ser banqueados. También se extrae la ECU para ser banqueado y descartar posible falla de comunicación.

Recomendaciones

Se recomienda completar tramo de escape faltante y cambiar o reparar bombín de combustible roto.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Ariel Sánchez	Viaje	05:00	21:00
Salvador Espinoza	Viaje	05:00	21:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Ariel Sánchez	11/09/2026	AE549MZ	428
Salvador Espinoza	11/09/2026		428

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Ariel Sánchez, Salvador Espinoza	Salvador Espinoza	Ariel Sánchez