

Nr OT	7-0075	Fecha Informe	23/04/2026
Cliente	PUERTO LAS PALMAS		
Modelo	C13	Componentes	MOTOR
Atención	CARDOSO	Serie	RRA01285
Serie Componente	RRA01285	Teléfono	3624910859
Equipo nº	04	Horas componente	6501
Trabajo	REEMPLAZO DOS INYECTORES	Fecha intervención	22/04/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

El equipo presenta marcha inestable de motor.

Comentarios del proceso de reparación

Se conecta herramienta de diagnostico ET no encontrando codigos activos y/o registrados. Se procede a dar marcha el equipo hasta llegar a temperatura de trabajo. Se realiza corte de cilindro obteniendo dos inyectores con valor cuestionable (muy bajos).

Se informa al cliente y se decide reemplazar los inyectores con falla por dos reacondicionados a nuevo.

Luego de colocarlos, se efectua regulacion de luz de valvulas y altura de inyectores. Tambien se programo codigos trim de los mismos.

No se obserban fallos durante la prueba del equipo.

Recomendaciones

Cabe mencionar que en la ultima visita no se pudo probar el equipo con fuerza debido a inconvenientes ajenos al sistema motor, por eso es aconsejable realizar la prueba una ves las condiciones esten aptas para dicho proposito.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	14:30	18:30
Marcelo Gazzola	Trabajo	07:30	12:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	09/04/2026	AD045FB	170
Marcelo Gazzola	22/04/2026	AD045FB	170

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán