

Nr OT	OT	Fecha Informe	29/04/2026
Cliente	Artug		
Modelo	C4.4 3054	Componentes	Motor
Atención	Gustavo Ferligoj	Serie	J1Z05333
Serie Componente	J1Z05333	Teléfono	1154523103
Equipo nº	Babor	Horas componente	5800
Trabajo	Mantenimineto Correctivo	Fecha intervención	29/04/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Realizar inpeccion visual del equipo
Detectar fugas y subsanar las mismas

Comentarios del proceso de reparación

Realizamos inspeccion visual del equipo
Detectamos fugas de combustible en mangueras de retorno de los inyectores
Realizamos desmontaje de codo de admicion y proteccion en la zona de los inyectores
Realizamos reemplazo de mangueras de retorno de inyectores
Realizamos control de niveles, parametros y puesta en marcha

Recomendaciones

Recomendamos realizar reemplazo de turbocompresor ya que el mismo no gira con facilidad posiblemente se encuentre la turbina de escape con exesivo carbon
Recomendamos realizar reemplazo de bomba de agua de JW ya que la misma se encuentra con fuga de refrigerante en el testigo delatando que el sello no se encuentra en buenas condiciones
Recomendamos realizar limpieza en todo el circuito de admicion del motor ya que se encuetra con aceite
Recomendamos realizar reemplazo de filtros de venteo de motor

Soporte de imágenes

Imagen 1



Reemplazo de manguera de retorno de combustible

Imagen 2



Codo de admision con aceite

Imagen 3



Inspeccion de turbocompresor

Imagen 4



Testigo de bomba de agua JW

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Victor Reartes	Trabajo	08:00	11:00
Carlos Alarcon	Trabajo	08:00	11:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Victor Reartes	29/04/2026	AE435WE	60

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Carlos Alarcon, Victor Reartes	Victor Reartes	Carlos Virue