

Nr OT	n/a	Fecha Informe	05/05/2026
Cliente	PUERTO LAS PALMAS		
Modelo	C13	Componentes	MOTOR
Atención	CARDOSO	Serie	RRA01291
Serie Componente	RRA01291	Teléfono	n/a
Equipo nº	2	Horas componente	10773
Trabajo	REPARACION FUGA EN MULTIPLE DE ESCAPE	Fecha intervención	05/05/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

09-04 : El cliente comenta falla y marcha despareja en la zona de motor .

05-05 : Se Repara bulones cortados de múltiple escape

Comentarios del proceso de reparación

09-04: HORAS EQUIPO 10655 . Se conecta herramienta de diagnostico , controlando todos los parámetros generales , no encontrando falla activa y/o registrado en momento de pruebas con carga .

Si se observa y escucha ruido anormal en zona del turbo , debido a los espárragos cortados de salida turbo , esto hace que la marcha del equipo pareciera que tiene fallas .

05-05: HORAS EQUIPO 10773 Se procedió a retirar múltiple de escape el cual tenia espárragos cortados lado turbo.

Se extrae bulones cortados . reemplazando toda tornillería y tuercas de montaje múltiple.

Reemplazo de juntas y sellos de montaje .

Armado todo el sistema , se dio marcha el equipo. no se observaron fallas durante la prueba con fuerza.

Recomendaciones

reemplazar filtros de combustible.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3

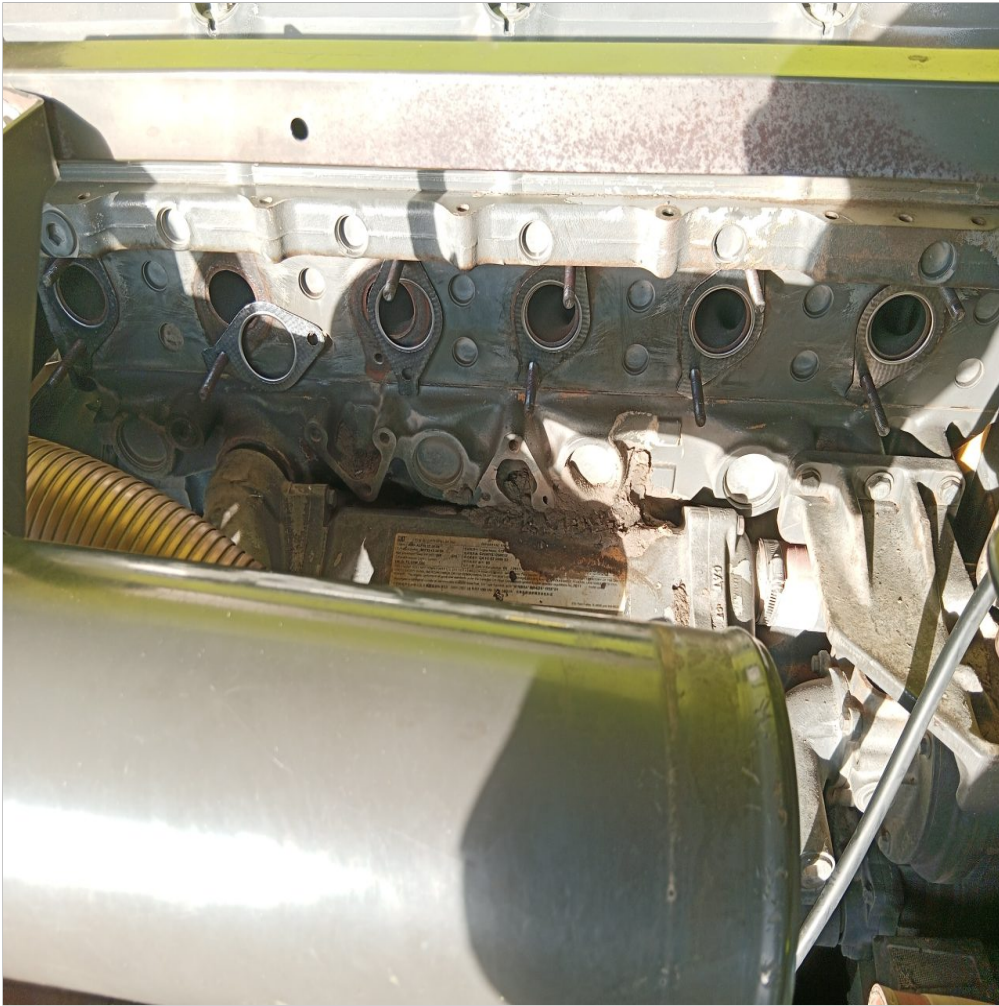


Imagen 4



Imagen 5



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Viaje	06:00	07:00
Marcelo Gazzola	Trabajo	07:00	10:30
Marcelo Gazzola	Viaje	10:30	12:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	05/05/2026	AD045FB	170

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán