

Nr OT	.	Fecha Informe	21/05/2026
Cliente	GRUPO AGIL		
Modelo	320 D2	Componentes	MONITOR DE CONTROL ACELERADOR
Atención	.	Serie	SDZ00658
Serie Componente	-	Teléfono	0
Equipo nº / Nombre de la embarcación	1	Horas componente	15028
Trabajo	DIAGNOSTICO/REPARACION	Fecha intervención	21/05/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Equipo no enciende monitor .

No arranca .

Comentarios del proceso de reparación

16-05-2026 : Se prueba equipo , corroborando que no llega voltaje de batería hacia sistema eléctrico principal .

Se controla arnés principal no encontrando falla.

-Fusible térmico principal se encuentra accionado . se resetea el mismo logrando tener voltaje de sistema .

-Puesta en marcha y prueba de equipo ,logrando poner en marcha , pero sistema de monitor no funciona .

-Se extrae display para control electrónico .

19-05-2026: Se prueba display en banco electrónico no respondiendo los voltajes de salida de ECM.

-Se desarma el componente y se controla circuito electrónico encontrando integrado de salida voltaje en cortocuito al igual que la fuente principal .

Posible causa por sobre tension o ruido fuerte en la línea de 24V.

-Se reemplazaron los componentes electrónicos dañados , y se prueba no encontrando falla en momento de prueba .

Recomendaciones

Controlar circuito eléctrico del equipo.

Limpiar cables de potencia .

Prueba de equipo para controlar códigos activos y registrados .

Imagen 1

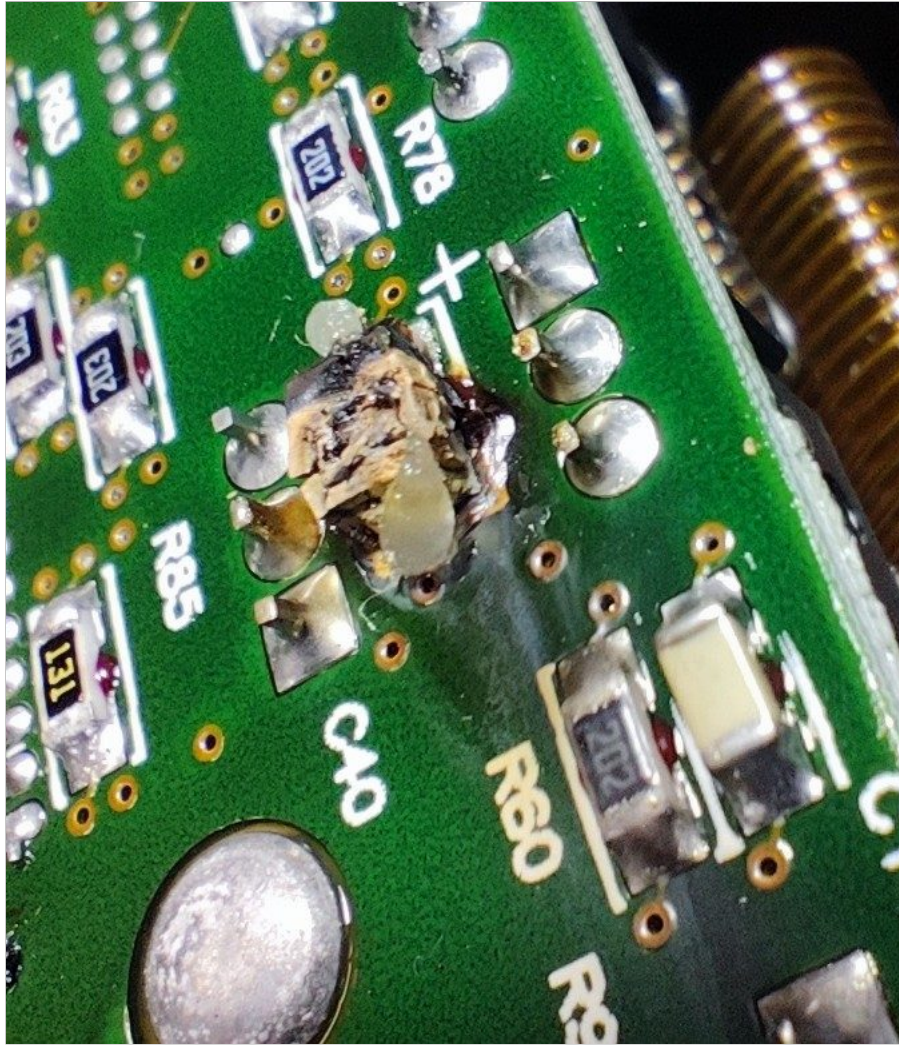


Imagen 2

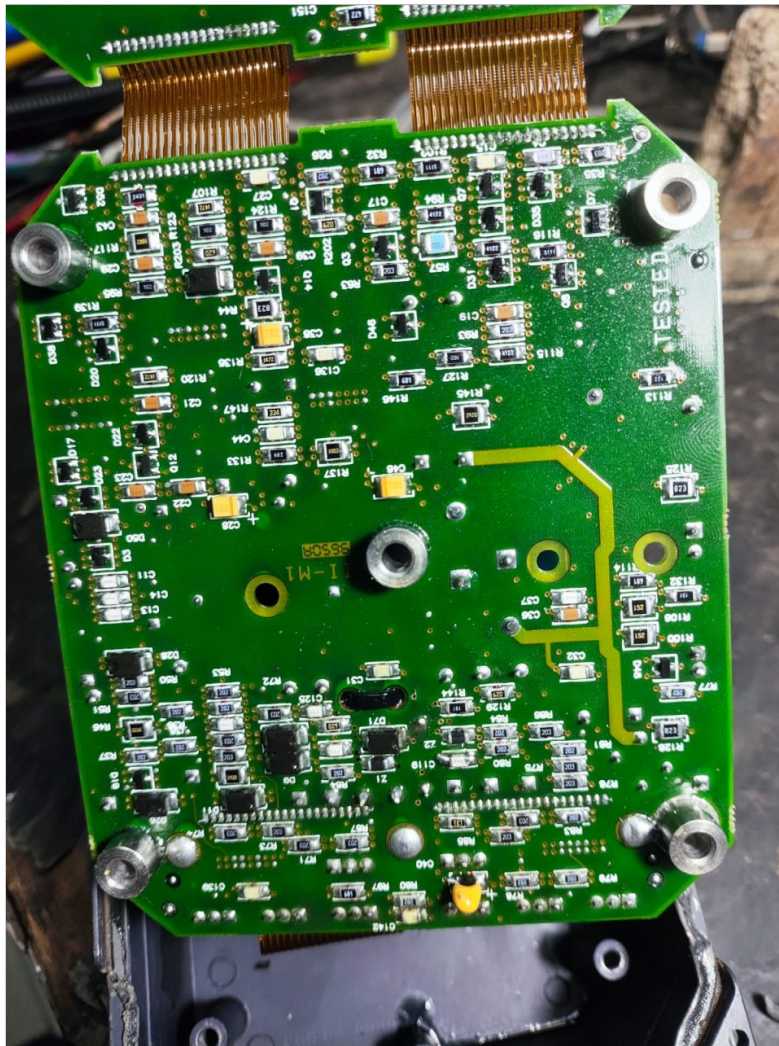


Imagen 3



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	10:00	15:00
	Trabajo	07:00	16:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	21/05/2026	AD045FB	7

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán